




DLD Info #004 – Ažuriranje DLD-WR-II uređaja na posljednju inačicu softvera

DLD Info #004 (17.05.2017.)


DLD WR II uređaji bi trebali uvijek biti ažurirani na posljednju inačicu softvera kako bi preuzimanje podataka s kartica vozača i memorije tahografa uredno funkcionirali. Sukladno tome se u zadanim intervalima na RTMweb poslužitelju postavljamo aktualne inačice softvera/firmvera koje je nužno ažurirati na svaki DLD uređaj pojedinačno, a čime se ispravljaju pojedine pogreške, ugrađuju manja ili veća poboljšanja. Proces ažuriranja je jednostavan ali zahtijeva ljudsku intervenciju pa pogledajte u nastavku kako ćete obaviti ažuriranje svojih DLD uređaja.

Posljednja inačica softvera/firmvera je **2.18.2/05.02.00** te vam preporučamo da što prije napravite ažuriranje na istu.


- Prethodna inačica softvera je **2.18.8/02.00** ili **2.18.8/04.00.00** te je nužno da DLD prvo ažurirate na verziju **2.8.18/05.01.00**.
- Nakon što je ažuriranje završilo, promijenite parametar *Chunk Size (KB)* u **256** i spremite konfiguraciju.
- Tek kada je konfiguracija spremljena, DLD će se sam ponovno pokrenuti te je moguće napraviti ažuriranje softvera na inačicu **2.18.12/05.02.00**.
- Ažuriranje softvera u ova 3 koraka je nužno jer posljednju inačicu softvera nije moguće poslati u jednom koraku već u dijelovima od 256 KB.
- Za sve detalje pogledajte slike s desne strane.

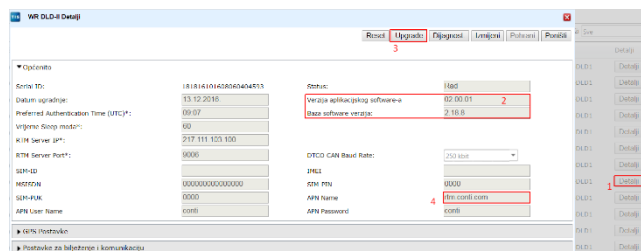

Slika 1

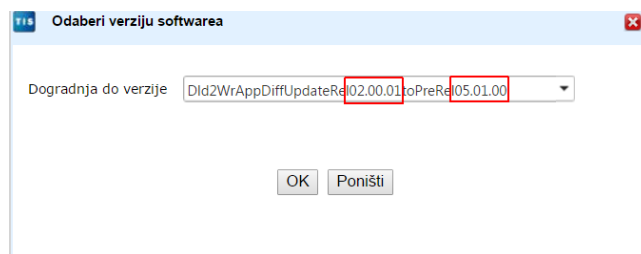

Slika 2

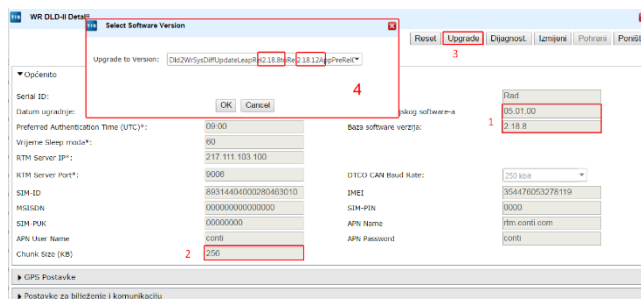

Slika 3