



DLD Info #005 –DLD-WR-II uređaji na autobusima MB Tourismo 15/16 RHD (2017.)

DLD Info #004 (17.05.2017.)

Interno/Partneri/Svi/Povjerljivo!!!

Na pojedinim autobusima MB Tourismo 15/16 RHD iz 2017.g pojavio se problem nekontroliranog paljenja noćne rasvjete u tunelu autobusa. Nakon detaljne analize utvrđeno je da dolazi do nedefinirane interferencije kada je na C-konektor (crveni) na dig. tahografu uz DLD-WR-II spojena i OEM CAN instalacija. Nakon konzultacija s Continentalom Njemačka (MB Hrvatska nije se službeno očitovao), utvrđeno je da OEM CAN instalacija nije trenutno u uporabi te je moguće otpajanje iste kako bi se riješio problem, jer problem ne izaziva DLD-WR-II uređaj (provjereno).

Sukladno tome na svim autobusima na kojima imate ugrađen DLD-WR-II uređaj, provjerite da li osim DLD uređaja na C-konektoru (crveni) imate još nešto spojeno na pinove C5 i C7. Ukoliko je uz DLD spojen još samo **1 uređaj** dovoljno je da uklonite isti sa C-konektora, te na DLD uređaju **1. CAN DIP** prekidač postavite na **ON** (prema dolje), te time terminirate CANbus.


- Preporučamo da instalaciju u ovom slučaju izmijenite na način da postojeći C-konektor gdje je spojen OEM CAN jednostavno otpojite s tahografa i tako ga ostavite, a DLD uređaj spojite na novo pripremljeni C-konektor (uvijek u kutiji s DLD-em dobijete 1 rezervni C-konektor).
- Alternativno, otpojite OEM CAN-H i CAN-L žice s C-konektora, izolirajte ih isključivo termo-bužiro, vratite u snop i na taj način ostavite urednu instalaciju.



Slika 1



Slika 2

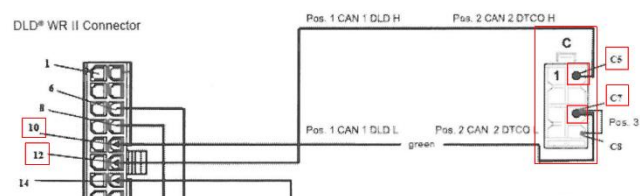

Slika 3