



DLD Info #007 – Ažuriranje DLD-WR-II uređaja – nedostajuće zakrpe

DLD Info #007 (19.07.2017.)

DLD WR II uređaji bi trebali uvijek biti ažurirani na posljednju inačicu softvera kako bi preuzimanje podataka s kartica vozača i memorije tahografa uredno funkcionirali. Sukladno tome se u zadanim intervalima na RTMweb poslužitelju postavljamo aktualne inačice softvera/firmvera koje je nužno ažurirati na svaki DLD uređaj pojedinačno, a čime se ispravljaju pojedine pogreške, ugrađuju manja ili veća poboljšanja.

Prilikom pokušaja ažuriranja opisanog u DLD Info #004 od 17.05.2017. može vam se dogoditi da RTMweb prijavi da tražena zakrpa za ažuriranje ne postoji na vašem računalu. Da biste riješili taj problem, dovoljno je da priložene datoteke sa zakrpama:

- Dld2WrAppDiffUpdateRel02.00.01toPreRel05.01.00.bin
- Dld2WrSysDiffUpdateLeapRel2.18.6toRel2.18.8AppRel02.00.00toRel02.00.01.bin
- Dld2WrSysDiffUpdateLeapRel2.18.8toRel2.18.12AppPreRel05.01.00toPreRel05.02.00.bin

iz datoteke „DLD-WR-II-zakrpe.zip“ prebacite u direktorij „C:\Program Files (x86)\TISWebRTMService\RTMServer\Common\SoftwarePatches“ na vašem računalu.

Nakon toga je dovoljno da se odjavite iz RTMweb-a, iz systemske trake ponovno pokrenete sva 3 RTM

pozadinska servisa i moći ćete normalno ažurirati vaše DLD-WR-II uređaje i na ostale međuverzije:

- sa 2.00.01 na 05.01.00
- sa 2.18.6 na 2.18.8
- sa 2.18.8 na 2.18.12

Zakrpe možete preuzeti putem sljedeće poveznice:

<http://www.tahograf.hr/Download/Unlocked>

Preuzmite datoteku „DLD-WR-II-zakrpe.zip“.